

فصل ۲

خم کاری



تغییر شکل فلزات به طرح‌های مختلف یکی از مهم‌ترین علم‌های روز دنیاست. به‌عنوان مثال خودروهایی که بسیاری از شرکت‌های معتبر دنیا می‌سازند از لحاظ طرح و شکل با یکدیگر متفاوت هستند، خم کاری یکی از روش‌های تغییر شکل ورق‌های فلزی است که برای ساخت بسیاری از مصنوعات مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال جعبه‌های کمک‌های اولیه، جعبه ابزار و بدنه خودروها ...

واحد یادگیری ۳

شایستگی خم کاری ورق

آیا تا
به حال پی
برده اید

- ۱ سقف‌های فلزی را چطور به این شکل درمی‌آورند؟
- ۲ جعبه‌های ابزار فلزی چطور ساخته می‌شوند؟
- ۳ چگونه بدنه خودروها را به این شکل درمی‌آورند؟
- ۴ چه موادی را می‌توان تغییر شکل داد؟
- ۵ براساس چه ابزاری می‌توان یک مصنوع فلزی ساخت؟

هدف از این شایستگی کسب مهارت و دانش پیاده‌سازی نقش بر روی ورق‌های فلزی، تشخیص قابلیت خم کاری مواد مختلف، روش‌های خم کاری ورق، پارامترهای خم کاری، محاسبه طول ورق مورد نیاز برای خم کاری و خم کاری با دست و ماشین می‌باشد. بسیاری از مصنوعات فلزی که در روزمره مشاهده می‌نمایید از ورق‌های فلزی ساخته می‌شوند. مانند صندوق پستی - کابینت‌های فلزی - تابلوی برق - سقف‌های فلزی بام - جعبه ابزار و غیر از آنها. ابتدا ورق اولیه را براساس نقشه برش می‌دهند و سپس با بکارگیری یکی از روش‌های


تغییر شکل به شکل مورد نظر درمی‌آوریم. یکی از این روش‌ها، خم کاری است که در ورق کاری کاربرد فراوان داشته و از اهمیت بالایی برخوردار است. در خم کاری قسمتی از ورق تغییر شکل داده می‌شود به طوری که حجم آن تغییر نکند. به عبارت دیگر خم کاری عملی است که در آن قسمتی از مواد را با حفظ سطح مقطع‌شان تا حدود امکان، با رساندن حرارت یا بدون آن، از مسیر اصلی خارج کرده و به مسیر دلخواهی بیاورند. از خم کاری علاوه بر ساخت مصنوعات فلزی، برای افزایش استحکام و سفتی ورق فلزی نیز استفاده می‌شود.

استاندارد عملکرد

پس از اتمام این واحد یادگیری و کسب شایستگی خم کاری ورق، هنرجویان قادر به استخراج جزئیات و پارامترهای خم کاری از روش نقشه، پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق، محاسبه حد مجاز و تعیین طول اولیه ورق و خم‌کای ورق به صورت دستی و ماشینی خواهند بود.

بر چه اساسی می توان ورق را خم نمود؟

شکل ۱ یک ورق فلزی را نشان می دهد که با روش خم کاری شکل داده شده است، همان طور که می بینید پس از تغییر شکل ورق به دو قسمت تقسیم شده است (a) قسمتی از ورق که به سمت بالا خم شده، (b) که ثابت مانده و (c) مقداری از ورق تحت تغییر شکل قرار گرفته است. آیا این مقادیر (a, b, c) به صورت اتفاقی به دست می آیند یا نیاز به محاسبه دارند؟

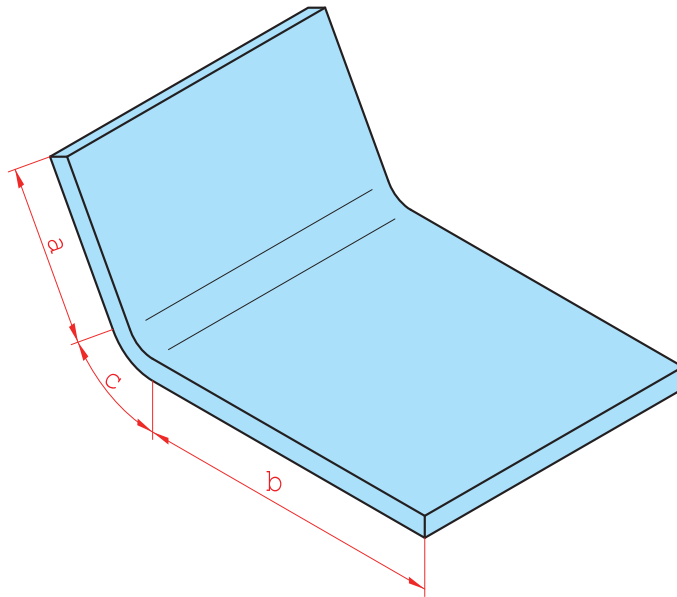

شکل ۱- ورق خم شده با طول های a و b

همان طور که در فصل قبلی آموخته اید، اطلاعات مورد نیاز برای برش کاری ورق های فلزی را از روی نقشه استخراج می کنیم. به همین شکل، برای خم کاری ورق های فلزی نیاز به اطلاعاتی شامل ابعاد و اندازه های مصنوع مورد نظر، طرح و شکل مصنوع و پارامترهای خم کاری داریم که از نقشه می توانیم این اطلاعات را به دست آوریم.







برای خم کاری ورق های فلزی، جهت خم کاری و مقدار تغییر شکل ورق بسیار حائز اهمیت است، و برای تولید یک مصنوع با ابعاد و اندازه دقیق و با کیفیت به علاوه مدیریت مواد اولیه، نیاز به مقادیر دقیق داریم که این مقادیر را می توان از روی نقشه استخراج کرد.

جدول ۱ شیوه استخراج اطلاعات مورد نیاز برای خم کاری ورق های فلزی را نشان می دهد. به مثال زیر توجه کنید؛

فرض کنید بر روی نقشه نوشته شده است: DOWN 90.00 R1.00

مفهوم این پارامترها این می باشد که ورق به سمت بیرون با زاویه ۹۰ درجه و شعاع ۱ میلی متر خم شود. یا اگر داشته باشیم UP 90,00 R 1,00 یعنی؟


جدول ۱- راهنمای خواندن نقشه

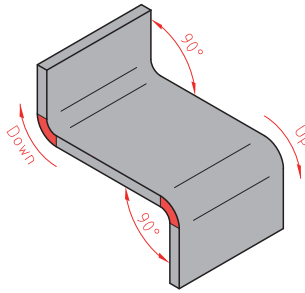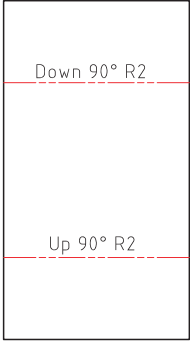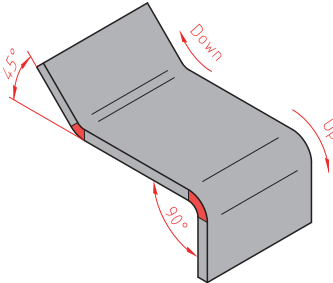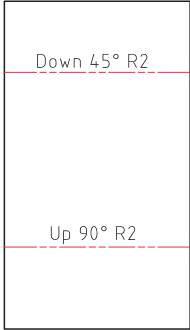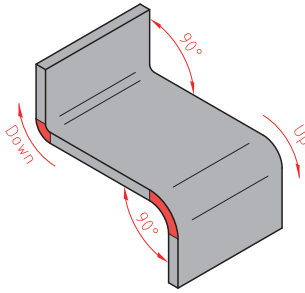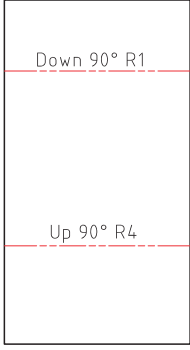تصویر ورق خم شده	نقشه	کاربرد	نمایش در نقشه		پارامتر	محل قرارگیری
		<p>این پارامتر در نقشه جهت خم کاری ورق را نشان می دهد</p>	<p>به سمت داخل خم شود</p>	<p>UP</p> <p>DOWN</p>	<p>جهت</p>	<p>ابتدا از سمت چپ</p>
		<p>این پارامتر مقدار تغییر شکل و یا خم شدن ورق در جهت معین را نشان می دهد</p>	<p>$\theta = 90, 75, 45$</p>	<p>زاویه</p>	<p>وسط</p>	
		<p>این پارامتر مقدار خمیدگی و انحنای ناحیه خم را نشان می دهد</p>	<p>R</p>	<p>شعاع</p>	<p>انتها</p>	

فصل دوم: خم کاری

به عنوان مثال به نقشه زیر نگاه کنید، علائمی که بر روی خطوط خم نشان داده شده است، همان پارامترهای خم هستند که با استفاده از آنها شما می‌توانید مقدار تغییر شکل را بر روی ورق تعیین کنید.

نقشه شماره ۱

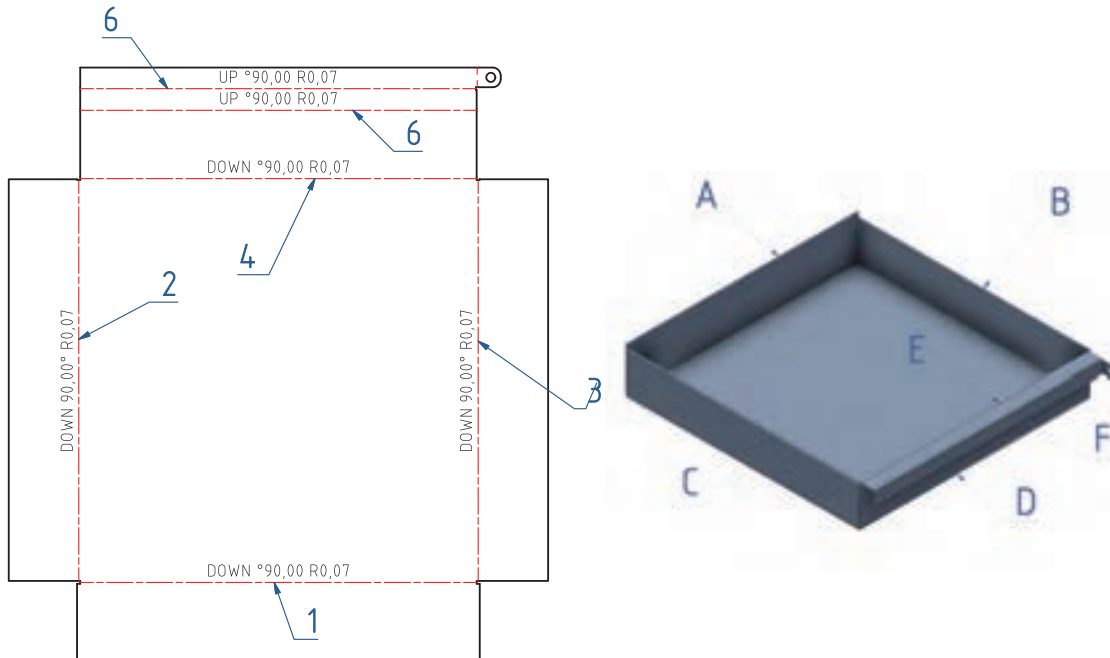


جدول زیر اطلاعات مورد نیاز برای خم کاری یک ورق را نشان می‌دهد، برخی از ردیف‌ها خالی می‌باشند که با بررسی مجدد نقشه آن را تکمیل کنید. توجه داشته باشید که ابتدا باید ارتباط بین شماره روی نقشه و حروف روی محصول را پیدا کنید و سپس جدول را تکمیل کنید.

جدول شماره ۲

شماره روی نقشه	حروف روی محصول	جهت	زاویه	شعاع
۳	B	به سمت داخل	۹۰	۰/۷

به شکل زیر نگاه کنید، ابتدا با توجه به نقشه جدول ۳ را تکمیل کنید، سپس محصول نهایی را تجسم کرده و در کادر مشخص شده رسم کنید. همچنین ماکت محصول نهایی را با مقوا بسازید و به هنرآموز خود ارائه دهید.

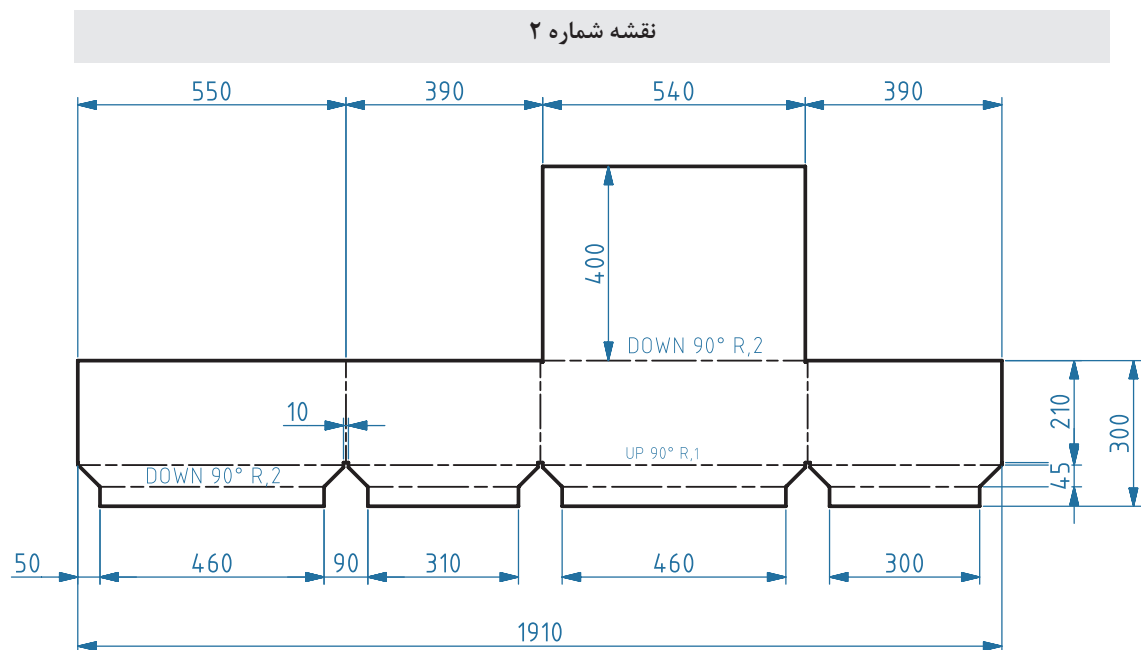

جدول شماره ۳


شماره	جهت	شعاع	زاویه	شماره	جهت	شعاع	زاویه

محل رسم شکل محصول نهایی - ماکت محصول را در منزل با مقوا بسازید.

پیاده سازی نقشه بر روی ورق جهت خم کاری

شرح فعالیت: ورق فولادی به ابعاد ۸۸ × ۵۰ × ۰/۸ میلی متر انتخاب کنید، سپس نقشه شماره ۳ را بر روی آن پیاده سازی کنید.


نقشه شماره ۳

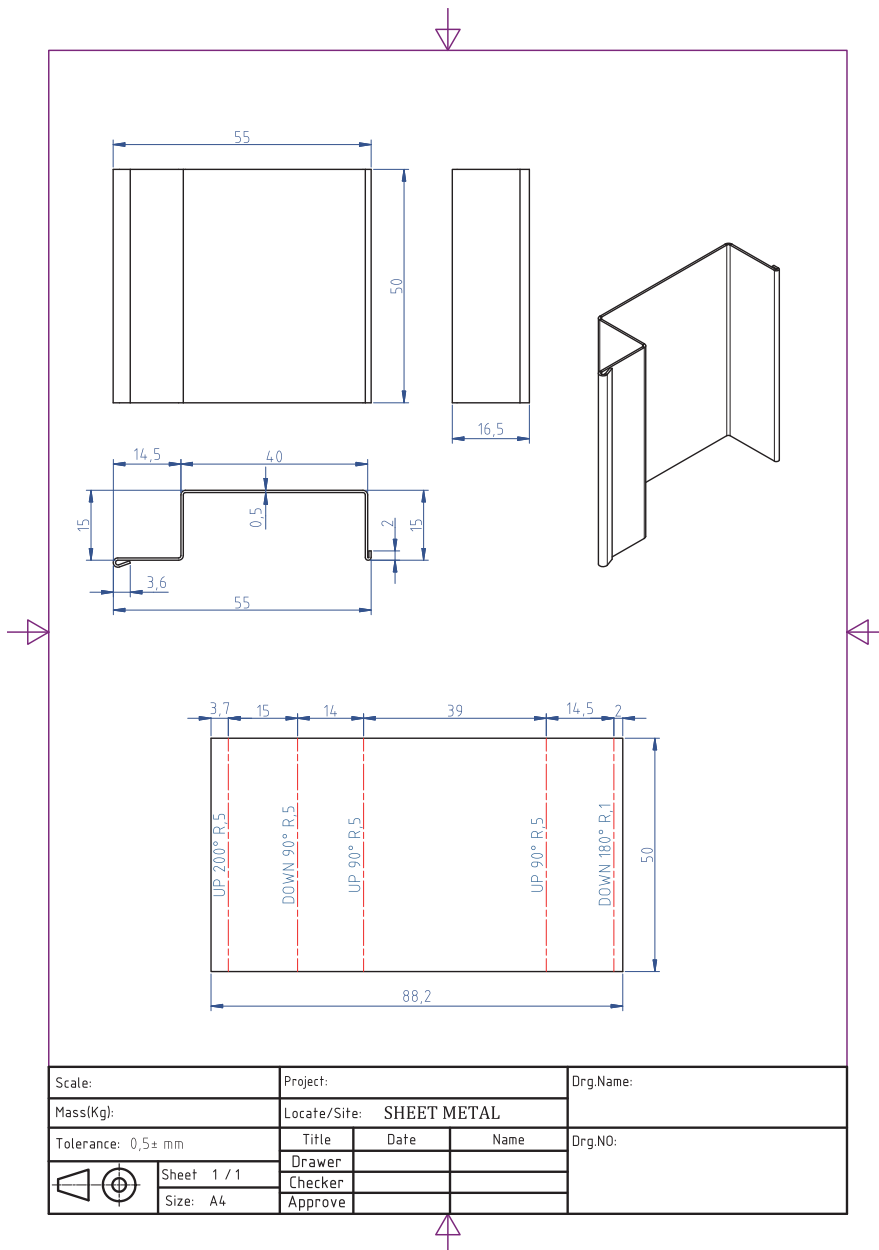

پیااده‌سازی نقشه بر روی ورق جهت خم کاری

شرح فعالیت: ورق فولادی به ابعاد $400 \times 400 \times 0.8$ میلی متر انتخاب کنید، سپس نقشه شماره ۴ را بر روی آن پیاده‌سازی کنید.

نقشه شماره ۴

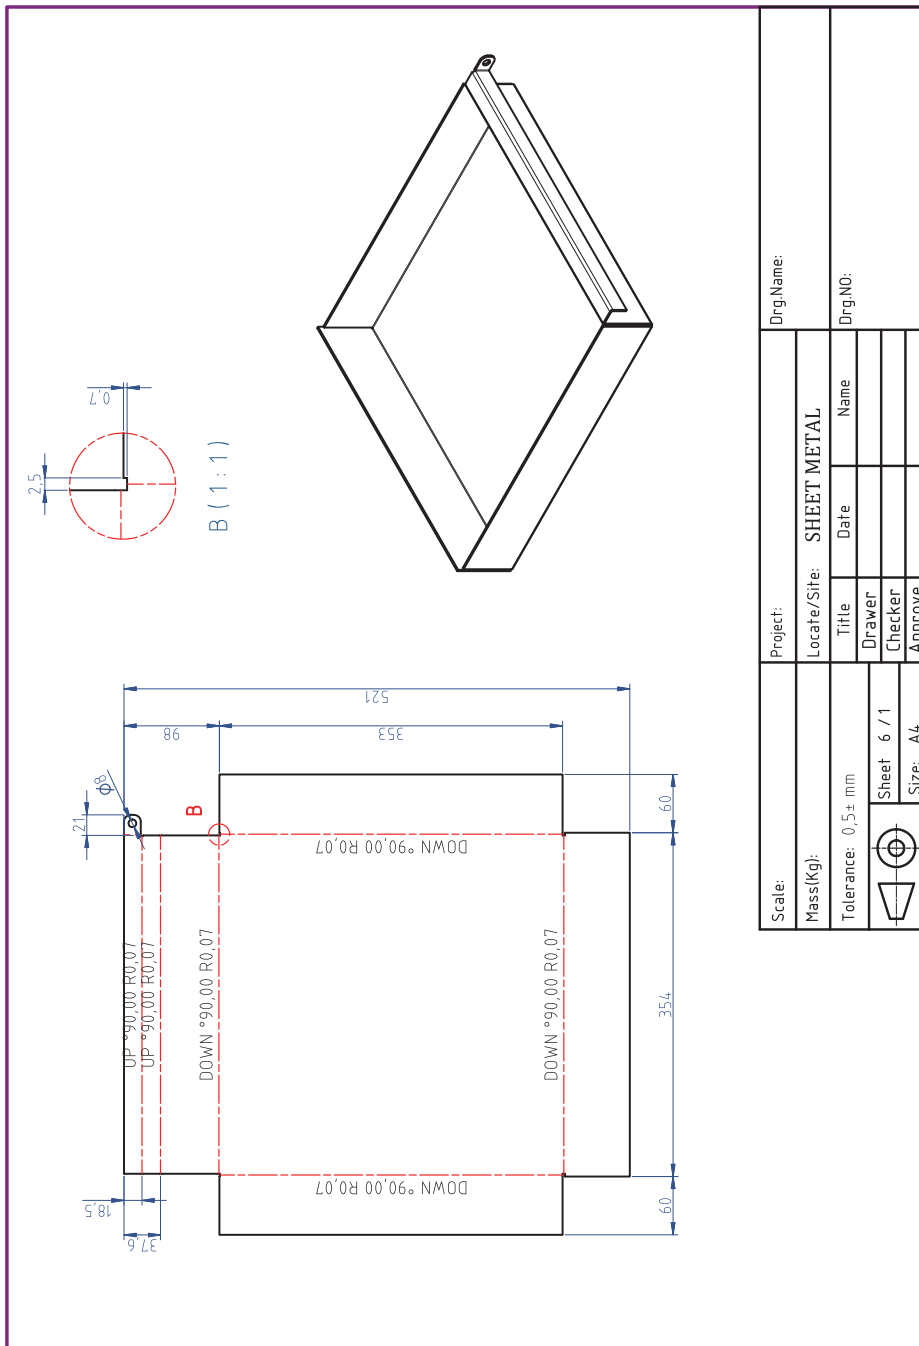


ارزشیابی تکوینی

نمره	استاندارد (شاخص‌های داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	_____	آماده‌سازی بالاتر از انتظار		آماده‌سازی
۲	اندازه‌گذاری براساس نقشه، خط‌کشی براساس نقشه، پیاده‌سازی جزئیات نقشه	آماده‌سازی قابل قبول	کارگاه: کارگاه استاندارد ورق‌کاری مواد: ورق فولادی	
۱	اندازه‌گذاری براساس نقشه، عدم خط‌کشی و پیاده‌سازی جزئیات نقشه	آماده‌سازی غیر قابل قبول	ابزار: ابزارهای اندازه‌گیری و خط‌کشی	
۲	توجه به همه موارد	قابل قبول	مسئولیت‌پذیری، مدیریت مواد	شایستگی‌های غیرفنی
			دستکش، لباس کار، دقت در پیاده‌کردن	ایمنی و بهداشت
۱	توجه به ایمنی و بهداشت	غیرقابل قبول	مدیریت مواد دورریختنی	توجهات زیست‌محیطی
			نقشه روی ورق برای افزایش بهره‌وری	نگرش
<p>معیار: شایستگی انجام کار: کسب حداقل نمره ۲ از مرحله آماده‌سازی کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار</p>				

خم کاری ورق

چه تغییراتی بعد از خم کاری در فلز به وجود می آید؟ به شکل های زیر نگاه کنید، شکل (الف) یک ورق فلزی قبل از خم کاری را نشان می دهد و شکل (ب) همان ورق را بعد از خم کاری نشان می دهد. بر روی هر دو ورق طول هایی با اعداد ۱ و ۲ و ۳ مشخص شده است، به نظر شما چه تفاوتی بین طول های مشخص شده قبل و بعد از خم کاری ایجاد شده است. با دوستانتان در این باره بحث کنید.

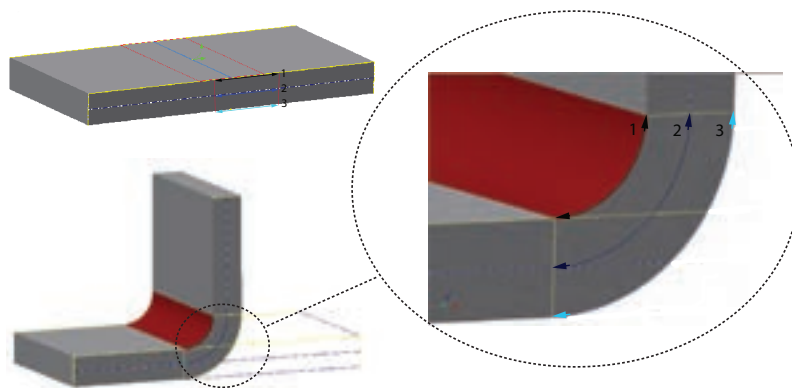

شکل ۲- تغییر شکل ورق بعد از خم کاری



شکل ۳- تغییر شکل ورق بعد از خم کاری

وقتی فلزی در اثر نیروی خم کاری تغییر شکل می دهد، در داخل آن تنش ایجاد می شود. که در قسمت بیرونی خم به دلیل کشیده شدن فلز در آن ناحیه، تحت تنش کششی است، در حالی که در قسمت داخلی خم تحت تنش فشاری قرار می گیرد که این به دلیل فشردگی شدن فلز در ناحیه داخلی خم می باشد. شکل ۳ این تغییرات را به وضوح نشان می دهد.



شکل ۴- قوطی


بین این دو ناحیه، ناحیه ای قرار دارد که بدون تنش است و در اثر نیروی خم تغییری در آن ایجاد نمی شود، به این ناحیه محور خنثی (تار خنثی) می گویند. طول تار خنثی در محاسبه طول واقعی ورق بسیار اهمیت دارد.

تأثیر ویژگی مواد در خم کاری: برای ساخت قوطی به صورت شکل مقابل استفاده از کدام ماده امکان پذیر است؟ چرا؟


به طور کلی اجسام در مقابل تغییر شکل مقاومت نشان می دهند که به این مقاومت، استحکام گفته می شود. مواد با استحکام بالا را سخت تر می توان تغییر شکل داد. هنگامی که یک ماده را با اعمال نیرو بتوان تغییر شکل داد به آن ماده، نرم و شکل پذیر گفته می شود. مواد غیرنرم را ترد می گویند.

مواد نرم مانند فلزات قابلیت خم کاری بالایی دارند و می توان آنها را با نیروی کمی تغییر شکل داد، در حالی که مواد ترد مانند چوب و شیشه را نمی توان به راحتی خم کرد. این مواد در هنگام خم کاری دچار شکست می شوند. برخی از مواد هستند که بعد از خم کاری به حالت اولیه خود برمی گردند، همانند فنر. این ها هم قابلیت خم کاری خوبی ندارند.

نکته دیگری که در خم کاری مواد اهمیت فراوانی دارد، حالت فنریت مواد می باشد. به این معنی که وقتی مواد تحت نیروی خم، تغییر شکل می دهند، بعد از برداشتن نیروی خم ممکن است در همان حالت باقی بماند و یا بالعکس در اثر خاصیت فنری که دارند، مقداری به حالت اولیه شان برگردند که نتیجه آن کاهش کیفیت ابعادی و ظاهری مصنوع است. لذا برای جلوگیری از مشکل، زاویه خم کاری را همیشه مقداری بیشتر از اندازه واقعی آن در نظر می گیرند.

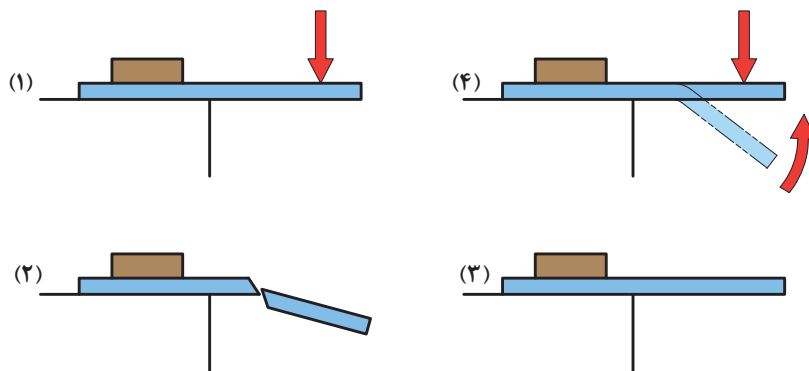

شکل ۵-۱- خم کاری ماده ترد، ۲- شکست ماده ترد، ۳- خم کاری ماده فنری، ۴- برگشت بعد از خم کاری

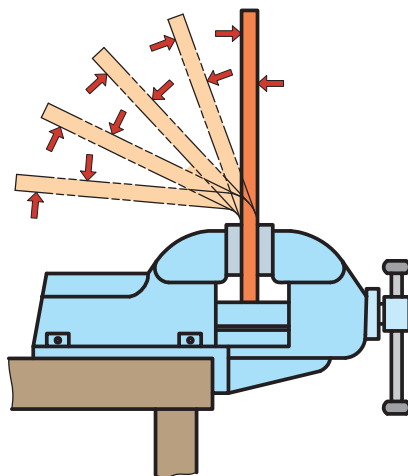


شکل ۶- برگشت فنری

جدول ۴ برخی از ویژگی‌های ورق‌های فلزی را نشان می‌دهد، با تکمیل جدول تعیین کنید ورق مناسب برای خم کاری چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد.

جدول ۴

ویژگی مواد	کم	مطلوب	زیاد
استحکام	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
تردی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
نرمی	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
کشسانی (فنریت)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
مومسانی (تغییر شکل دائمی)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

شعاع خم (Bend Radius): در خم کاری ورق و لوله‌های فلزی برای جلوگیری از کشیدگی بیش از حد و پارگی در قسمت بیرونی، معمولاً ورق‌ها و لوله‌ها را به صورت منحنی (انحنادار) خم می‌کنند. به شکل‌های زیر نگاه کنید.

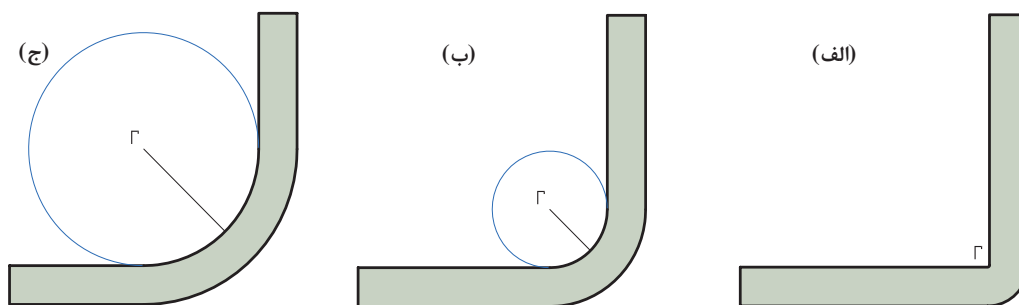


شکل ۷- (الف) شعاع خم کم، (ب) شعاع خم متوسط، (ج) شعاع خم زیاد

شکل (الف) ورق فلزی را نشان می‌دهد که با انحنای بسیار ناچیز خم شده است که این حالت برای ورق‌ها با ضخامت بالا مناسب نمی‌باشد و ممکن است در قسمت بیرونی، ورق دچار پارگی شود. شکل‌های (ب) و (ج) ورق‌هایی را نشان می‌دهند که در ناحیه خم با انحنای مناسب خم شده‌اند. اما ورق (ج) شعاع انحنای بیشتری نسبت به ورق (ب) دارد. به این شعاع انحنای شعاع خم گفته می‌شود. به عبارت دیگر شعاع قسمتی از قوس دایره که بر روی ورق مماس است شعاع خم گفته می‌شود که اندازه این شعاع برابر با شعاع دایره است. **اثر شعاع خم:** برای جلوگیری از ایجاد ترک ناشی از خم، شعاع خم کاری باید متناسب با ضخامت ورق انتخاب شود. هرچه شعاع خم بیشتر باشد، احتمال تشکیل ترک‌ها در قسمت بیرونی ورق کمتر است. به عبارت دیگر ورق با ضخامت بیشتر شعاع خم بزرگ‌تری نیاز دارد. شعاع خم به شکل و ضخامت قطعه کار و همچنین درجه حرارت خم کاری و جنس ورق بستگی دارد.

جدول ۵- حدافل شعاع خم


حدافل شعاع	مواد
$1/2 - 0/8$ برابر ضخامت	مس
$1/8 - 1$ برابر ضخامت	برنج
$2 - 1$ برابر ضخامت	روی
$3 - 1$ برابر ضخامت	فولاد

در ستون مواد هر چه به سمت ردیف‌های پایین‌تر می‌آییم مقدار حدافل شعاع خم افزایش یافته است؟ چرا و این حدافل شعاع تعیین شده بر چه اساسی است؟
اثر گرما: وقتی قطعه‌ای را تغییر شکل می‌دهید، تنش‌های زیادی در داخل آن ایجاد می‌شود. خصوصاً در قطعات ضخیم با شعاع خم کم، در اثر این تنش‌ها ترک در آنها ایجاد می‌شود. برای جلوگیری از تشکیل ترک در قطعات ضخیم باید آنها را تا درجه سرخ شدگی گرما داد تا مقاومت داخلی آنها کاهش یابد، سپس با یک نیروی معمول خم کاری این قطعات را تغییر شکل داد.

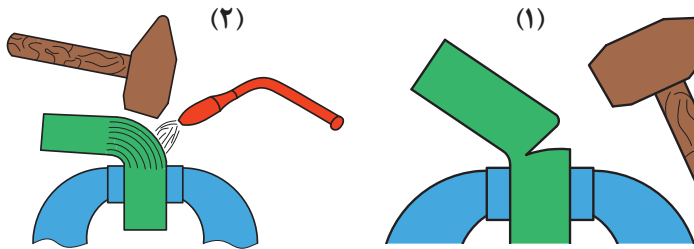

شکل ۸- (۱) خم کاری بدون شعله، (۲) خم کاری ورق ضخیم به کمک شعله

زاویه خم (Bending Radius): به شکل‌های زیر نگاه کنید، چه تفاوتی بین آنها وجود دارد؟

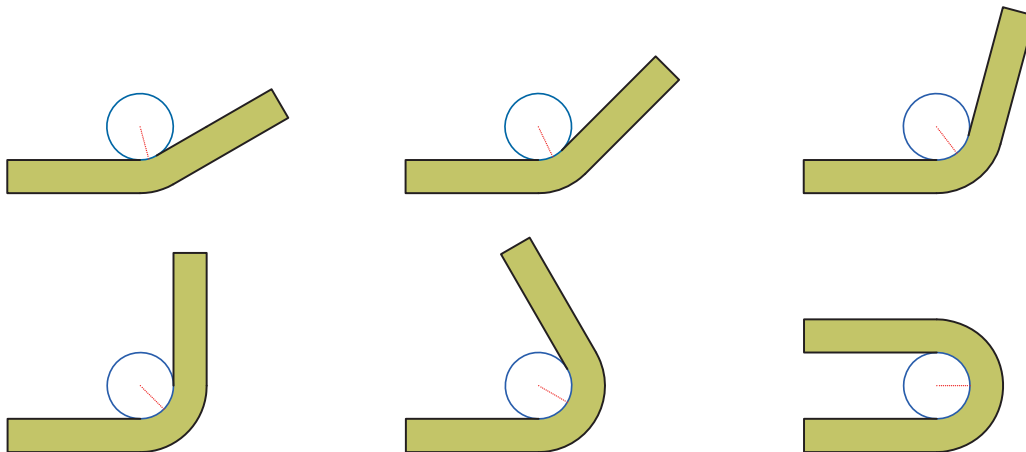

شکل ۹- زاویه خم

به سؤالات زیر پاسخ دهید؛

سؤال ۱: به نظر شما اهمیت شعاع خم در ورق‌های نازک بیشتر است یا ضخیم؟ با افزایش ضخامت ورق شعاع خم را زیاد افزایش می‌دهیم یا کاهش؟

سؤال ۲: نقش زاویه در خم کاری ورق فلزی چیست؟


سؤال ۳: به نظر شما آیا تغییرات زاویه خم بر روی شعاع خم اثری دارد؟

محاسبه طول اولیه ورق

چون در خم کاری، طول ورق مقداری افزایش می‌یابد، بنابراین قبل از خم کردن ورق با در نظر گرفتن اندازه‌هایی که بعد از خم کاری باید داشته باشیم (براساس نقشه)، طول اولیه ورق باید تعیین شود. برای محاسبه طول اولیه ورق به صورت زیر عمل می‌کنیم؛

حالت اول: اگر طول ورق مورد خم کاری را L در نظر بگیریم و بخواهیم آن را تحت زاویه 90° درجه خم کنیم، در این صورت طول اولیه ورق عبارت‌اند از:

$$L = a + b - A$$

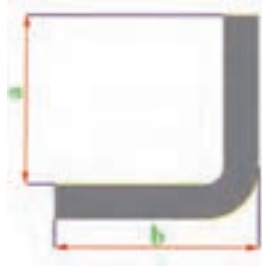


شکل ۱۰- زاویه خم

که در این معادله a و b طول‌های خم نشده ورق و A مقدار افزایش طول قطعه کار است که به علت خم شدن آن در محل خم و تبدیل آن به قوس ایجاد می‌شود و بر حسب میلی‌متر بیان می‌شوند. به عبارت دیگر A مقدار افزایش طول آن قسمت از قطعه است که در اثر قوس برداشتن کشیده می‌شود، مقدار A به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$A = \frac{R}{2} + t$$

که در این معادله R شعاع خم، t ضخامت قطعه کار و A مقدار افزایش طول، که مقدار آن بر حسب میلی‌متر در معادله بالا منظور شده است.

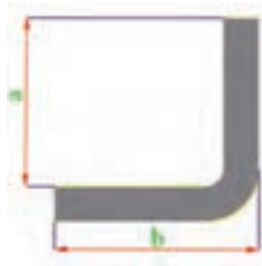


شکل ۱۱- زاویه خم

مثال: طول یک ورق را قبل از خم شدن با در نظر گرفتن ابعاد مورد لزوم که بعد از خم شدن باید داشته باشد، حساب کنید. در صورتی که ضخامت ورق برابر با ۱ میلی‌متر باشد.

حالت دوم: اگر ورق تحت زاویه کمتر یا بیشتر از 90° درجه خم شود در این صورت طول اولیه ورق به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$L = a + b + \overline{cd}$$

که در این معادله a و b طول قسمت‌های خم نشده قطعه بر حسب میلی‌متر می‌باشند. cd حد مجاز خم نام دارد، یا به عبارت دیگر طول تار خنثی در قسمت خم شده که این مقدار برابر با فاصله cd در شکل ۵ (طول تار خنثی در ناحیه خم = حد مجاز خم) است. مقدار cd براساس ضخامت ورق، شعاع و زاویه خم محاسبه می‌شود، عبارت‌اند از:

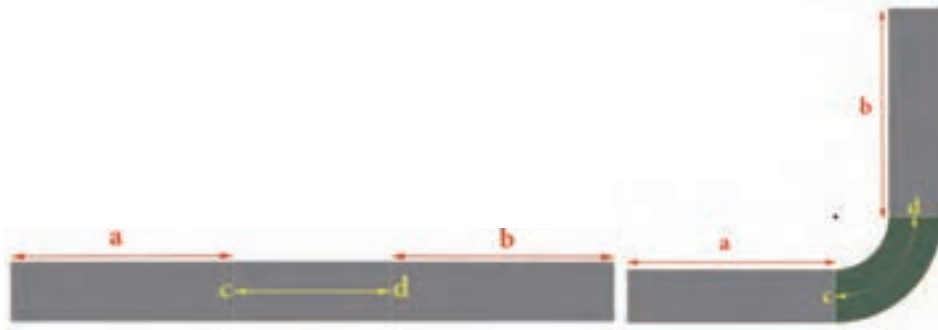

شکل ۱۲

$$\overline{cd} = 0.175(R + \frac{t}{2})\theta$$

که در این رابطه R شعاع خم، t ضخامت ورق و θ زاویه خم می‌باشند.
 مثال: طول یک ورق فلزی را قبل از خم کردن با در نظر گرفتن ابعاد آن بعد از خم شدن به دست آورید. ابعاد و اندازه ورق خم شده عبارت‌اند از:
 (اندازه‌ها بر حسب میلی‌متر می‌باشد).

$$\theta = 30^\circ, t = 6, R = 5, b = 40, a = 20$$

$$L = a + b + \overline{cd}$$

$$= 20 + 40 + 0.175(5 + \frac{6}{2}) \times 30 = 64.2$$

محاسبه طول ورق قبل از خم کاری را می‌توان با استفاده از جدول راهنما به راحتی انجام داد. همان‌طور که در حالت دوم بیان شد، برای محاسبه طول ورق قبل از خم کاری از رابطه $L = a + b + \overline{cd}$ استفاده می‌کنیم که مقدار \overline{cd} برابر $\overline{cd} = 0.175(R + \frac{t}{2})\theta$ می‌باشد. اگر به جای ضریب k ، θ را قرار دهیم، داریم: $\overline{cd} = k\theta$

نکته

مقدار k را با داشتن ضخامت قطعه کار و شعاع خمش از جدول راهنما می‌توان به دست آورد. در کارهای عملی برای محاسبه مقدار طول اولیه ورق با کمک جدول راهنما می‌توانید ابتدا مقدار فاکتور ثابت k را محاسبه کرده و سپس طول اولیه ورق مورد نیاز جهت خم کاری را به دست آورید.

مثال: طول یک ورق با اندازه‌های زیر را محاسبه کنید:

$$\theta = 137^\circ, t = 3 \text{ mm}, R = 10 \text{ mm}, b = 40, a = 20$$

روش حل: به جدول راهنما نگاه کنید، ردیف بالای آن t ضخامت ورق را نشان می‌دهد و اولین ستون سمت چپ نیز شعاع خم و محل تقاطع ردیف R با ستون مربوط به m ، مقدار k را مشخص می‌کند. در مثال ذکر شده مقدار ضخامت برابر با ۳ میلی‌متر است و مقدار شعاع خم ۱۰ در نظر گرفته شده است. اگر یک خط افقی از R و یک خط عمودی از m رسم کنیم، محل تقاطع این خطوط بیانگر مقدار ثابت k می‌باشد. در این صورت داریم:

$$\overline{cd} = K\theta$$

$$\overline{cd} = 0.2 \times 137 = 27.4$$

$$L = a + b + \overline{cd}$$

$$20 + 40 + 27.4 = 87.4$$

جدول ٦

t																					
R	٠.٢	٠.٥	٠.٨	١	١.٢	١.٥	١.٦	١.٨	٢	٢.٥	٢.٨	٣	٣.٥	٤	٤.٥	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
	K																				
١	٠.٢	٠.٢٢	٠.٢٤	٠.٢٦	٠.٢٨																
٢	٠.٢٨	٠.٢٩	٠.٣٢	٠.٣٤	٠.٣٥	٠.٣٨	٠.٣٩	٠.٤١	٠.٤٢	٠.٤٧	٠.٤٩										
٣	٠.٥٥	٠.٥٧	٠.٤٢	٠.٤٦	٠.٤٣	٠.٤٥	٠.٤٦	٠.٤٨	٠.٥٠	٠.٥٤	٠.٥٧	٠.٥٩	٠.٦١	٠.٦٢	٠.٦٥	٠.٦٦	٠.٦٨	٠.٦٩	٠.٧٠	٠.٧١	٠.٧٢
٤	٠.٧٢	٠.٧٤	٠.٥٩	٠.٦٠	٠.٦٢	٠.٦٣	٠.٦٤	٠.٦٥	٠.٦٦	٠.٦٧	٠.٦٨	٠.٦٩	٠.٧٠	٠.٧١	٠.٧٢	٠.٧٣	٠.٧٤	٠.٧٥	٠.٧٦	٠.٧٧	٠.٧٨
٥	٠.٩٠	٠.٩٢	٠.٧٧	٠.٧٩	٠.٨٠	٠.٨١	٠.٨٢	٠.٨٣	٠.٨٤	٠.٨٥	٠.٨٦	٠.٨٧	٠.٨٨	٠.٨٩	٠.٩٠	٠.٩١	٠.٩٢	٠.٩٣	٠.٩٤	٠.٩٥	٠.٩٦
٦	١.٠٧	١.٠٩	٠.٩٤	٠.٩٦	٠.٩٧	٠.٩٨	٠.٩٩	١.٠٠	١.٠١	١.٠٢	١.٠٣	١.٠٤	١.٠٥	١.٠٦	١.٠٧	١.٠٨	١.٠٩	١.١٠	١.١١	١.١٢	١.١٣
٧	١.٢٥	١.٢٧	١.١٢	١.١٣	١.١٤	١.١٥	١.١٦	١.١٧	١.١٨	١.١٩	١.٢٠	١.٢١	١.٢٢	١.٢٣	١.٢٤	١.٢٥	١.٢٦	١.٢٧	١.٢٨	١.٢٩	١.٣٠
٨	١.٤٢	١.٤٤	١.٢٩	١.٣٠	١.٣١	١.٣٢	١.٣٣	١.٣٤	١.٣٥	١.٣٦	١.٣٧	١.٣٨	١.٣٩	١.٤٠	١.٤١	١.٤٢	١.٤٣	١.٤٤	١.٤٥	١.٤٦	١.٤٧
٩	١.٦٠	١.٦١	١.٤٧	١.٤٨	١.٤٩	١.٥٠	١.٥١	١.٥٢	١.٥٣	١.٥٤	١.٥٥	١.٥٦	١.٥٧	١.٥٨	١.٥٩	١.٦٠	١.٦١	١.٦٢	١.٦٣	١.٦٤	١.٦٥
١٠	١.٧٧	١.٧٩	١.٦٤	١.٦٥	١.٦٦	١.٦٧	١.٦٨	١.٦٩	١.٧٠	١.٧١	١.٧٢	١.٧٣	١.٧٤	١.٧٥	١.٧٦	١.٧٧	١.٧٨	١.٧٩	١.٨٠	١.٨١	١.٨٢
١١	١.٩٥	١.٩٦	١.٨٢	١.٨٣	١.٨٤	١.٨٥	١.٨٦	١.٨٧	١.٨٨	١.٨٩	١.٩٠	١.٩١	١.٩٢	١.٩٣	١.٩٤	١.٩٥	١.٩٦	١.٩٧	١.٩٨	١.٩٩	٢.٠٠
١٢	٢.١٢	٢.١٤	١.٩٩	٢.٠٠	٢.٠١	٢.٠٢	٢.٠٣	٢.٠٤	٢.٠٥	٢.٠٦	٢.٠٧	٢.٠٨	٢.٠٩	٢.١٠	٢.١١	٢.١٢	٢.١٣	٢.١٤	٢.١٥	٢.١٦	٢.١٧
١٣	٢.٣٠	٢.٣١	٢.١٦	٢.١٧	٢.١٨	٢.١٩	٢.٢٠	٢.٢١	٢.٢٢	٢.٢٣	٢.٢٤	٢.٢٥	٢.٢٦	٢.٢٧	٢.٢٨	٢.٢٩	٢.٣٠	٢.٣١	٢.٣٢	٢.٣٣	٢.٣٤
١٤	٢.٤٧	٢.٤٩	٢.٣٤	٢.٣٥	٢.٣٦	٢.٣٧	٢.٣٨	٢.٣٩	٢.٤٠	٢.٤١	٢.٤٢	٢.٤٣	٢.٤٤	٢.٤٥	٢.٤٦	٢.٤٧	٢.٤٨	٢.٤٩	٢.٥٠	٢.٥١	٢.٥٢
١٥	٢.٦٤	٢.٦٦	٢.٥١	٢.٥٢	٢.٥٣	٢.٥٤	٢.٥٥	٢.٥٦	٢.٥٧	٢.٥٨	٢.٥٩	٢.٦٠	٢.٦١	٢.٦٢	٢.٦٣	٢.٦٤	٢.٦٥	٢.٦٦	٢.٦٧	٢.٦٨	٢.٦٩
١٦	٢.٨٢	٢.٨٤	٢.٦٩	٢.٧٠	٢.٧١	٢.٧٢	٢.٧٣	٢.٧٤	٢.٧٥	٢.٧٦	٢.٧٧	٢.٧٨	٢.٧٩	٢.٨٠	٢.٨١	٢.٨٢	٢.٨٣	٢.٨٤	٢.٨٥	٢.٨٦	٢.٨٧
١٧	٢.٩٩	٣.٠١	٢.٨٦	٢.٨٧	٢.٨٨	٢.٨٩	٢.٩٠	٢.٩١	٢.٩٢	٢.٩٣	٢.٩٤	٢.٩٥	٢.٩٦	٢.٩٧	٢.٩٨	٢.٩٩	٣.٠٠	٣.٠١	٣.٠٢	٣.٠٣	٣.٠٤
١٨	٣.١٧	٣.١٩	٣.٠٤	٣.٠٥	٣.٠٦	٣.٠٧	٣.٠٨	٣.٠٩	٣.١٠	٣.١١	٣.١٢	٣.١٣	٣.١٤	٣.١٥	٣.١٦	٣.١٧	٣.١٨	٣.١٩	٣.٢٠	٣.٢١	٣.٢٢
١٩	٣.٣٥	٣.٣٦	٣.٢١	٣.٢٢	٣.٢٣	٣.٢٤	٣.٢٥	٣.٢٦	٣.٢٧	٣.٢٨	٣.٢٩	٣.٣٠	٣.٣١	٣.٣٢	٣.٣٣	٣.٣٤	٣.٣٥	٣.٣٦	٣.٣٧	٣.٣٨	٣.٣٩
٢٠	٣.٥٢	٣.٥٣	٣.٣٨	٣.٣٩	٣.٤٠	٣.٤١	٣.٤٢	٣.٤٣	٣.٤٤	٣.٤٥	٣.٤٦	٣.٤٧	٣.٤٨	٣.٤٩	٣.٥٠	٣.٥١	٣.٥٢	٣.٥٣	٣.٥٤	٣.٥٥	٣.٥٦
٢١	٣.٦٩	٣.٧١	٣.٥٦	٣.٥٧	٣.٥٨	٣.٥٩	٣.٦٠	٣.٦١	٣.٦٢	٣.٦٣	٣.٦٤	٣.٦٥	٣.٦٦	٣.٦٧	٣.٦٨	٣.٦٩	٣.٧٠	٣.٧١	٣.٧٢	٣.٧٣	٣.٧٤
٢٢	٣.٨٧	٣.٨٨	٣.٧٣	٣.٧٤	٣.٧٥	٣.٧٦	٣.٧٧	٣.٧٨	٣.٧٩	٣.٨٠	٣.٨١	٣.٨٢	٣.٨٣	٣.٨٤	٣.٨٥	٣.٨٦	٣.٨٧	٣.٨٨	٣.٨٩	٣.٩٠	٣.٩١
٢٣	٤.٠٤	٤.٠٦	٣.٩١	٣.٩٢	٣.٩٣	٣.٩٤	٣.٩٥	٣.٩٦	٣.٩٧	٣.٩٨	٣.٩٩	٤.٠٠	٤.٠١	٤.٠٢	٤.٠٣	٤.٠٤	٤.٠٥	٤.٠٦	٤.٠٧	٤.٠٨	٤.٠٩
٢٤	٤.٢١	٤.٢٣	٤.٠٨	٤.٠٩	٤.١٠	٤.١١	٤.١٢	٤.١٣	٤.١٤	٤.١٥	٤.١٦	٤.١٧	٤.١٨	٤.١٩	٤.٢٠	٤.٢١	٤.٢٢	٤.٢٣	٤.٢٤	٤.٢٥	٤.٢٦
٢٥	٤.٣٩	٤.٤١	٤.٢٦	٤.٢٧	٤.٢٨	٤.٢٩	٤.٣٠	٤.٣١	٤.٣٢	٤.٣٣	٤.٣٤	٤.٣٥	٤.٣٦	٤.٣٧	٤.٣٨	٤.٣٩	٤.٤٠	٤.٤١	٤.٤٢	٤.٤٣	٤.٤٤
٢٦	٤.٥٦	٤.٥٨	٤.٤٣	٤.٤٤	٤.٤٥	٤.٤٦	٤.٤٧	٤.٤٨	٤.٤٩	٤.٥٠	٤.٥١	٤.٥٢	٤.٥٣	٤.٥٤	٤.٥٥	٤.٥٦	٤.٥٧	٤.٥٨	٤.٥٩	٤.٦٠	٤.٦١
٢٧	٤.٧٤	٤.٧٦	٤.٦١	٤.٦٢	٤.٦٣	٤.٦٤	٤.٦٥	٤.٦٦	٤.٦٧	٤.٦٨	٤.٦٩	٤.٧٠	٤.٧١	٤.٧٢	٤.٧٣	٤.٧٤	٤.٧٥	٤.٧٦	٤.٧٧	٤.٧٨	٤.٧٩
٢٨	٤.٩١	٤.٩٣	٤.٧٨	٤.٧٩	٤.٨٠	٤.٨١	٤.٨٢	٤.٨٣	٤.٨٤	٤.٨٥	٤.٨٦	٤.٨٧	٤.٨٨	٤.٨٩	٤.٩٠	٤.٩١	٤.٩٢	٤.٩٣	٤.٩٤	٤.٩٥	٤.٩٦
٢٩	٥.٠٩	٥.١١	٥.٠٤	٥.٠٥	٥.٠٦	٥.٠٧	٥.٠٨	٥.٠٩	٥.١٠	٥.١١	٥.١٢	٥.١٣	٥.١٤	٥.١٥	٥.١٦	٥.١٧	٥.١٨	٥.١٩	٥.٢٠	٥.٢١	٥.٢٢
٣٠	٥.٢٦	٥.٢٨	٥.٢١	٥.٢٢	٥.٢٣	٥.٢٤	٥.٢٥	٥.٢٦	٥.٢٧	٥.٢٨	٥.٢٩	٥.٣٠	٥.٣١	٥.٣٢	٥.٣٣	٥.٣٤	٥.٣٥	٥.٣٦	٥.٣٧	٥.٣٨	٥.٣٩

فصل دوم: خم کاری



طول اولیه ورق مورد نیاز برای ساخت یک ورق به شکل طرح زیر را به دست آورید. در صورتی که مقدار زاویه و شعاع مورد نیاز برای خم کاری برای ورق فولادی با ضخامت $1/2$ میلی متر برابر با 70° درجه و 2 میلی متر باشند.


جدول ۷

R	t																			
	1/2	5/8	1	1/2	1/5	1/6	1/8	2	2/5	2/8	3	3/5	4	4/5	5	6	7	8	9	10
	K																			
1	-0.2	-0.22	-0.24	-0.26	-0.28															
2	-0.28	-0.39	-0.44	-0.45	-0.48	-0.49	-0.51	-0.52	-0.57	-0.59										
3	-0.55	-0.57	-0.62	-0.61	-0.63	-0.65	-0.66	-0.68	-0.70	-0.74	-0.77	-0.79	-0.82							
4	-0.72	-0.74	-0.79	-0.79	-0.80	-0.83	-0.84	-0.86	-0.87	-0.92	-0.94	-0.96	-1.00	-1.05	-1.09					
5	-0.90	-0.92	-0.97	-0.96	-0.98	-1.00	-1.01	-1.03	-1.05	-1.09	-1.12	-1.13	-1.18	-1.22	-1.27	-1.31				
6	-1.07	-1.09	-1.14	-1.13	-1.15	-1.18	-1.19	-1.20	-1.22	-1.27	-1.28	-1.31	-1.35	-1.40	-1.44	-1.48	-1.57			
7	-1.25	-1.27	-1.32	-1.31	-1.33	-1.35	-1.36	-1.38	-1.40	-1.44	-1.47	-1.48	-1.53	-1.57	-1.61	-1.68	-1.75	-1.83		
8	-1.44	-1.44	-1.49	-1.48	-1.50	-1.52	-1.54	-1.55	-1.57	-1.61	-1.64	-1.66	-1.70	-1.75	-1.79	-1.83	-1.92	-2.01	-2.09	
9	-1.60	-1.61	-1.67	-1.66	-1.68	-1.70	-1.71	-1.73	-1.75	-1.79	-1.82	-1.83	-1.88	-1.92	-1.96	-2.01	-2.09	-2.18	-2.27	-2.36
10	-1.77	-1.79	-1.84	-1.83	-1.85	-1.88	-1.88	-1.90	-1.92	-1.96	-1.99	-2.01	-2.05	-2.09	-2.14	-2.18	-2.27	-2.36	-2.44	-2.52
11	-1.95	-1.96	-2.02	-2.01	-2.02	-2.06	-2.06	-2.08	-2.09	-2.14	-2.16	-2.18	-2.23	-2.27	-2.31	-2.36	-2.44	-2.53	-2.62	-2.71
12	-2.12	-2.14	-2.19	-2.18	-2.20	-2.23	-2.23	-2.25	-2.27	-2.31	-2.34	-2.36	-2.40	-2.44	-2.49	-2.53	-2.62	-2.71	-2.79	-2.88
13	-2.30	-2.31	-2.36	-2.36	-2.37	-2.40	-2.41	-2.43	-2.44	-2.49	-2.51	-2.53	-2.57	-2.62	-2.66	-2.71	-2.79	-2.88	-2.97	-3.05
14	-2.47	-2.49	-2.54	-2.53	-2.55	-2.57	-2.58	-2.60	-2.62	-2.66	-2.69	-2.71	-2.75	-2.79	-2.84	-2.88	-2.97	-3.05	-3.14	-3.22
15	-2.64	-2.66	-2.71	-2.70	-2.72	-2.75	-2.76	-2.78	-2.79	-2.84	-2.86	-2.88	-2.92	-2.97	-3.01	-3.05	-3.14	-3.22	-3.31	-3.39
16	-2.82	-2.84	-2.89	-2.88	-2.90	-2.92	-2.93	-2.95	-2.97	-3.01	-3.04	-3.05	-3.09	-3.14	-3.19	-3.23	-3.32	-3.40	-3.49	-3.58
17	-2.99	-3.01	-3.06	-3.05	-3.07	-3.10	-3.11	-3.12	-3.14	-3.19	-3.21	-3.23	-3.27	-3.32	-3.36	-3.40	-3.49	-3.58	-3.67	-3.75
18	-3.17	-3.19	-3.24	-3.23	-3.25	-3.27	-3.28	-3.30	-3.32	-3.36	-3.39	-3.40	-3.45	-3.49	-3.53	-3.58	-3.67	-3.75	-3.84	-3.92
19	-3.30	-3.36	-3.39	-3.39	-3.42	-3.45	-3.46	-3.47	-3.49	-3.52	-3.56	-3.58	-3.62	-3.67	-3.71	-3.75	-3.84	-3.92	-4.01	-4.09
20	-3.52	-3.53	-3.58	-3.58	-3.60	-3.62	-3.63	-3.65	-3.67	-3.71	-3.75	-3.75	-3.80	-3.84	-3.88	-3.92	-4.01	-4.09	-4.19	-4.28
21	-3.69	-3.71	-3.73	-3.75	-3.77	-3.80	-3.80	-3.82	-3.84	-3.88	-3.91	-3.93	-3.97	-4.01	-4.06	-4.10	-4.19	-4.28	-4.36	-4.44
22	-3.87	-3.88	-3.94	-3.93	-3.94	-3.97	-3.98	-4.00	-4.01	-4.06	-4.08	-4.10	-4.15	-4.18	-4.23	-4.28	-4.36	-4.44	-4.52	-4.61
23	-4.04	-4.06	-4.11	-4.10	-4.12	-4.15	-4.15	-4.17	-4.19	-4.23	-4.26	-4.28	-4.32	-4.36	-4.41	-4.45	-4.54	-4.62	-4.71	-4.80
24	-4.21	-4.23	-4.28	-4.28	-4.29	-4.32	-4.33	-4.35	-4.36	-4.41	-4.43	-4.45	-4.49	-4.54	-4.58	-4.63	-4.71	-4.80	-4.89	-4.97
25	-4.39	-4.41	-4.46	-4.45	-4.47	-4.49	-4.50	-4.52	-4.54	-4.58	-4.61	-4.63	-4.67	-4.71	-4.75	-4.80	-4.89	-4.97	-5.06	-5.15
26	-4.56	-4.58	-4.63	-4.63	-4.64	-4.67	-4.68	-4.69	-4.71	-4.75	-4.78	-4.80	-4.84	-4.89	-4.93	-4.97	-5.05	-5.15	-5.24	-5.32
27	-4.74	-4.78	-4.83	-4.82	-4.84	-4.85	-4.87	-4.88	-4.91	-4.94	-4.96	-4.97	-5.02	-5.06	-5.11	-5.15	-5.24	-5.32	-5.41	-5.50
28	-4.91	-4.93	-4.98	-4.98	-4.99	-5.02	-5.03	-5.04	-5.06	-5.11	-5.13	-5.15	-5.19	-5.24	-5.28	-5.32	-5.41	-5.50	-5.59	-5.67
29	-5.09	-5.11	-5.16	-5.15	-5.17	-5.19	-5.20	-5.22	-5.24	-5.28	-5.31	-5.32	-5.37	-5.40	-5.45	-5.50	-5.59	-5.67	-5.76	-5.85
30	-5.26	-5.28	-5.33	-5.32	-5.34	-5.37	-5.38	-5.39	-5.41	-5.45	-5.48	-5.50	-5.54	-5.59	-5.63	-5.67	-5.76	-5.85	-5.93	-6.02

چگونه می‌توان حد مجاز خم را به کمک نرم افزار محاسبه کرد؟

برای محاسبه مقدار حد مجاز خم کاری می‌توان از سایت‌های اینترنتی به صورت آنلاین نیز استفاده کرد. برای محاسبه این مقدار، ابتدا این آدرس را در مرورگر خود وارد کنید (<http://sheetmetal.me/formulas-and-functions/bend-allowance>) می‌توانید از سایت‌های مشابه نیز استفاده کنید.

در ادامه با توجه به شکل زیر مقدار حد مجاز را محاسبه می‌کنید، به طوری که در مرحله ۱ مقدار ضخامت ورق، مرحله ۲ زاویه خم، مرحله ۳ شعاع خم و در مرحله ۴ مقدار فاکتور K را در قسمت مورد نظر وارد می‌کنید، در نهایت در مرحله ۵ با فشردن کلید calculate، مقدار حد مجاز محاسبه می‌شود که در مرحله ۶ نشان داده شده است.

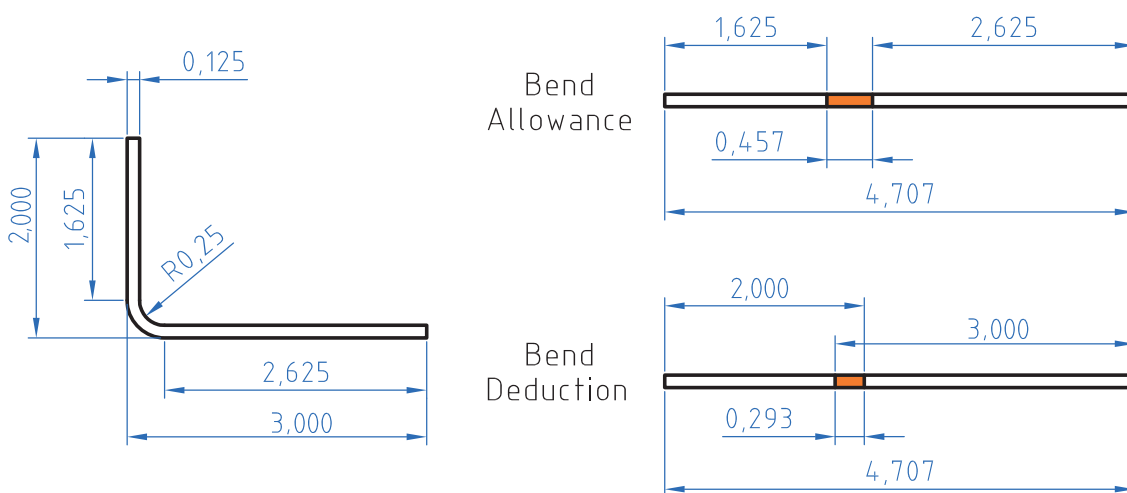


Bend Allowance Calculator

مرحله ۱	Material Thickness:	ضخامت مواد
مرحله ۲	Bend Angle:	زاویه خم
مرحله ۳	Inside Rodius:	شعاع داخلی
مرحله ۴	K Factor:	فاکتور K
مرحله ۶	Calculate:	محاسبه کردن
مرحله ۵	Bend Allowance:	حد مجاز


شکل ۱۳- مراحل محاسبه حد مجاز خم

روش های خم کاری ورق

روش های خم کاری ورق را به طور کلی به دو گروه دستی و ماشینی تقسیم بندی می کنند. نمودار درختی روش های خم کاری ورق در شکل ۱۴ نشان داده شده است. به نظر شما این گروه بندی بر چه اساسی است و تفاوت بین این خم کن ها در چیست؟

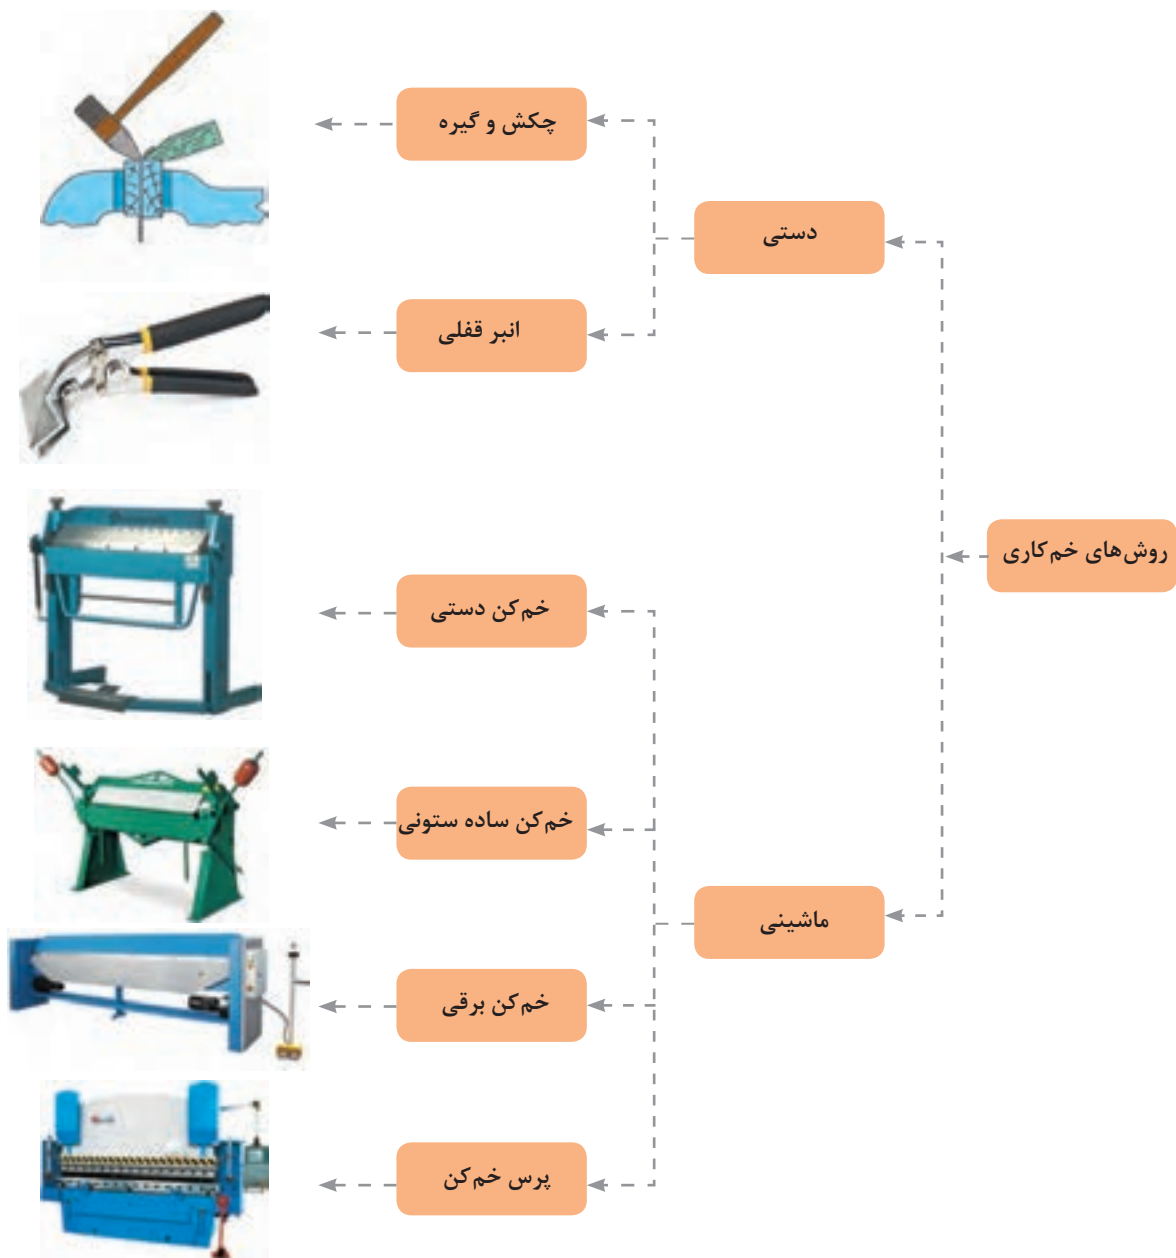

شکل ۱۴- دسته بندی خم کن های دستی و ماشینی

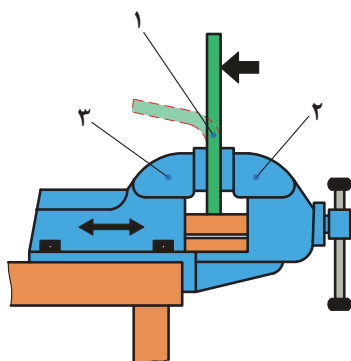


خم کاری به صورت دستی و ماشینی می باشد:
براساس شکل خم، ضخامت ورق و ابزار آلات و دستگاه‌های موجود، از روش‌های خم کاری دستی و ماشینی در حالت سرد و گرم استفاده می‌کنند. در روش خم کاری دستی با گیره و چکش، ابتدا ورق فلزی را بر روی گیره ثابت کرده و سپس توسط چکش مستقیماً در خلاف جهت فک ثابت کننده در طول خم کاری ضربه می‌زنیم تا ورق خم شود.


شکل ۱۵- ۱- ورق ثابت شده، ۲- فک متحرک گیره،

۳- فک ثابت گیره

ورق‌های نازک با طول زیاد با لبه‌های خم کاری کوتاه را می‌توان به کمک دست یا با پلیت‌های میانی خم کرد. به طوری که ابتدا با دست تا حدودی ورق را خم کنید و سپس در انتها با ضربه‌های آرام چکش ورق را به شکل دلخواه در بیاورید.

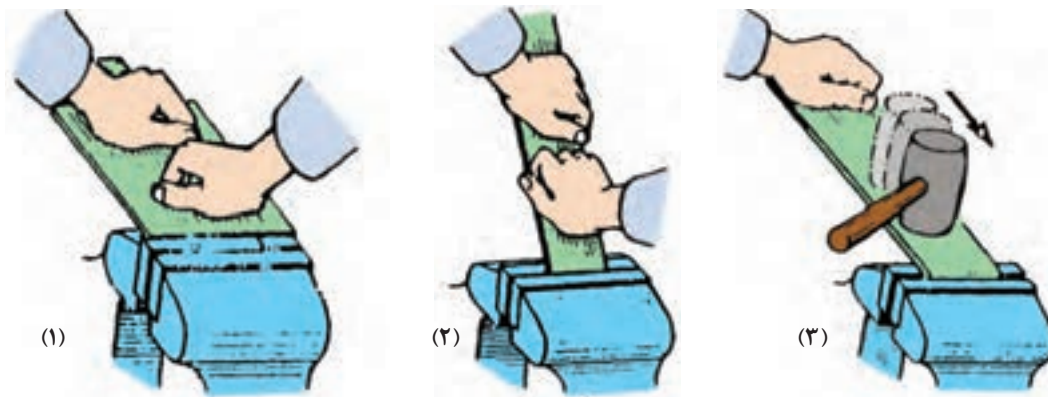

شکل ۱۶- ۱- مرحله خم کاری دست، ۲- مرحله خم کاری با پلیت، مرحله پایانی خم کاری با چکش

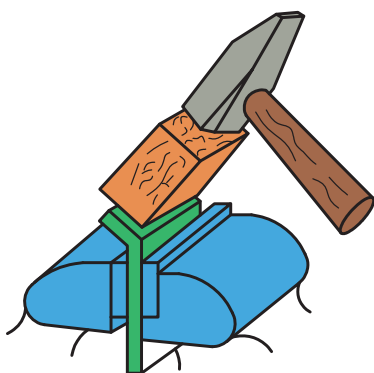


شکل ۱۷- روش صحیح ضربه زدن با چکش

برای جلوگیری از تشکیل ترک در لبه خم و اثر چکش، مستقیماً بر روی ورق ضربه نزنید. مانند شکل زیر می‌توانید از یک تکه چوب برای ضربه زدن با چکش استفاده کنید.

ورق‌های فلزی ضخیم با لبه‌های خم کوتاه را می‌توانید به کمک چکش روی گیره خم کنید. با این حال، برای خم کاری ورق‌های سخت و شکننده، حداقل شعاع خم $2/5$ برابر ضخامت ورق برای جلوگیری از شکست در ناحیه خم باید در نظر گرفت.

برای دستیابی به حداقل شعاع در نظر گرفته در حین خم کاری، از پلیت‌های میانی یا قالب مناسب استفاده کنید.

نکته

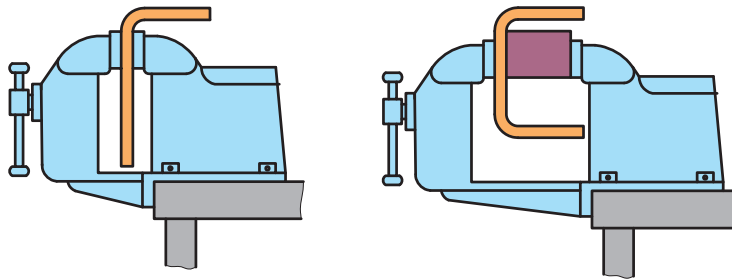

شکل ۱۸- ۱- خم کاری یک لبه، ۲- خم کاری دو لبه با پلیت میانی



شکل ۱۹- خم کاری ورق با انبر قفلی

ورق‌های فلزی با ضخامت بالاتر از $0/8$ میلی‌متر را هم می‌توانید با نیروی دست هایتان خم کنید، ولی باید ابتدا ورق را در ناحیه خم گرم کنید و سپس آن را خم کنید. همچنین برای خم کاری بخش‌های کوچک ورق‌های فلزی سخت از انبر قفلی استفاده می‌کنند. در این روش هم می‌توانید از گیره و هم از نیروی دست تان برای خم کاری ورق استفاده کنید.


نکته

شکل ۱۹ خم کاری یک ورق از جنس برنج را نشان می‌دهد، به نظر شما با انبر قفلی تا چه ضخامتی از ورق را می‌توان خم کرد؟ آیا می‌توان با استفاده از این ابزار ورق را در زوایای و شعاع‌های مختلف خم کرد؟

سؤال

چطور می‌توان یک ورق فلزی را با گیره و قالب خم کرد؟

خم کاری ورق به روش دستی در چند مرحله صورت می‌پذیرد که شکل زیر این مراحل را نشان می‌دهد.

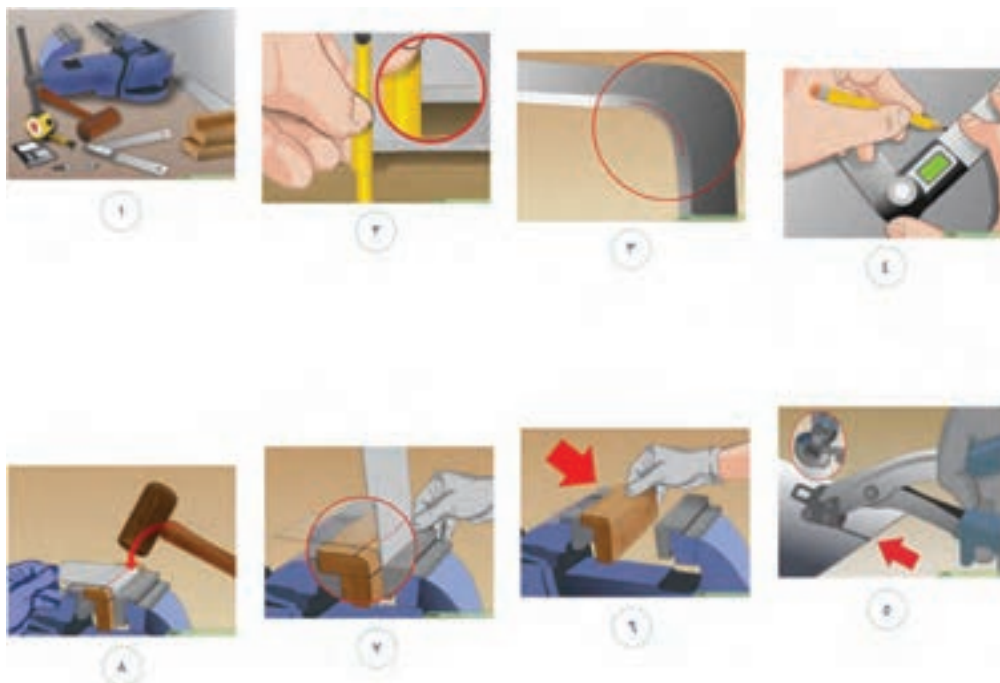

شکل ۲۰- مراحل خم کاری ورق فلزی به روش دستی


با توجه به شکل بالا بگویید:

- ۱ کدام تصویر مرحله پیاده‌سازی نقشه بر روی ورق را نشان می‌دهد؟
- ۲ برای خم کاری یک ورق فلزی به روش دستی به چه ابزارهایی نیاز داریم؟
- ۳ در چه مرحله‌ای از خم کاری یک ورق فلزی چه به صورت دستی یا ماشینی، باید مقدار حد مجاز خم را محاسبه کرد؟
- ۴ آیا می‌توانید مراحل خم کاری یک ورق فلزی را با توجه به تصاویر نشان داده شده در بالا، بیان کنید؟

خم کاری ورق با ابزارهای دستی

شرح فعالیت: نقشه شماره ۵ را بر روی ورق فولادی به ابعاد $۸۸ \times ۵۰ \times ۰/۸$ میلی متر پیاده کنید، در ادامه با استفاده از چکش، گیره و انبرقفلی ورق فولادی را خم کنید.


نقشه شماره ۵

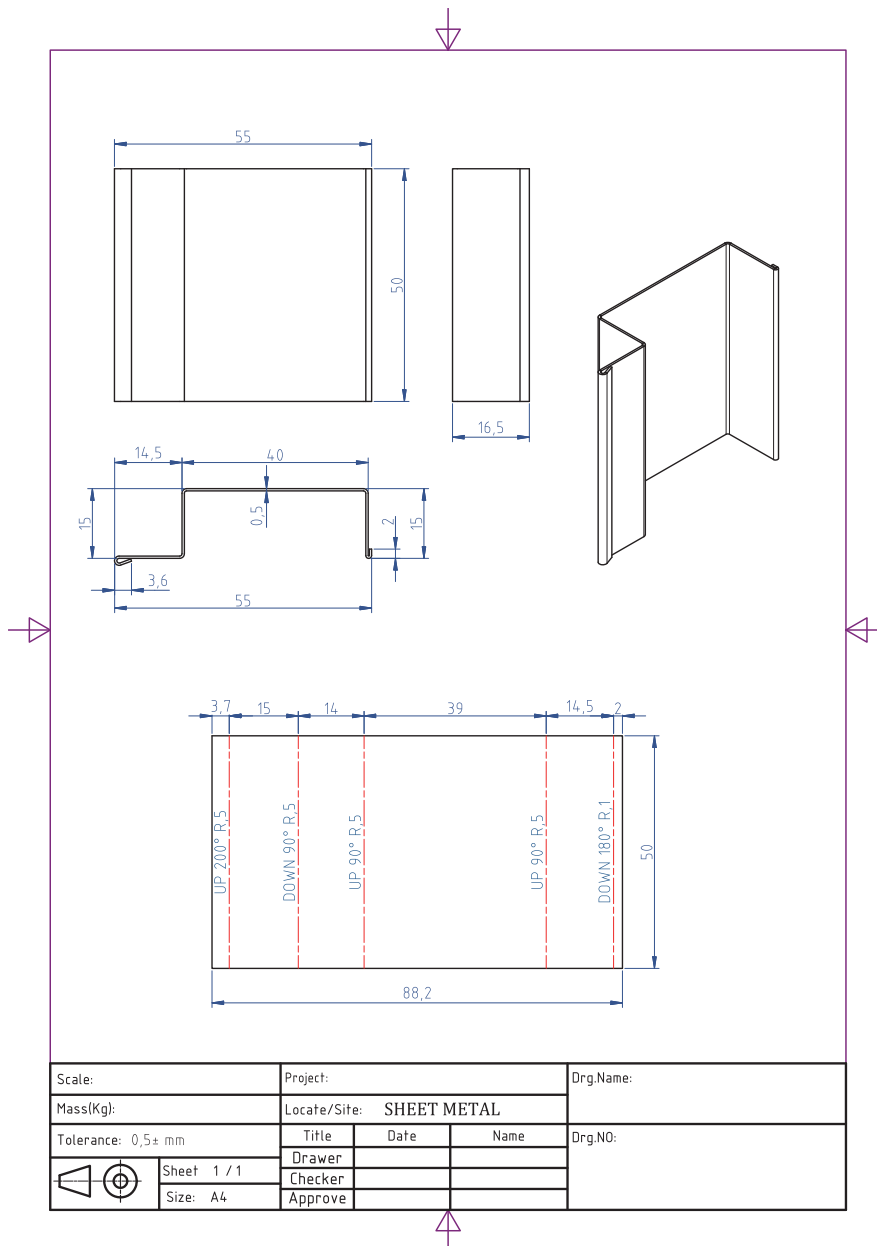

نمره	استاندارد (شاخص های داوری / نمره دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	_____	آماده سازی بالاتر از انتظار	کارگاه: کارگاه استاندارد ورق کاری مواد: ورق فولادی ابزار: ابزارهای اندازه گیری و خط کشی	آماده سازی
۲	اندازه گذاری براساس نقشه، خط کشی براساس نقشه، پیاده سازی جزئیات نقشه	آماده سازی قابل قبول		
۱	اندازه گذاری براساس نقشه، عدم خط کشی و پیاده سازی جزئیات نقشه	آماده سازی غیرقابل قبول		
۲	توجه به همه موارد	قابل قبول	مسئولیت پذیری، مدیریت مواد	شایستگی های غیرفنی
			دستکش، لباس کار،	ایمنی و بهداشت
۱	توجه به ایمنی و بهداشت	غیرقابل قبول	مدیریت مواد دورریختنی	توجهات زیست محیطی
			نقشه روی ورق برای افزایش بهره وری	نگرش
<p>معیار: شایستگی انجام کار: کسب حداقل نمره ۲ از مرحله آماده سازی کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار</p>				


خم کاری ماشینی

این خم کن‌ها معمولاً برای خم کاری ورق‌های فلزی نازک تا ضخامت $1/6$ میلی‌متر به کار می‌روند. نمونه‌ای از یک خم کن دستی را در شکل ۲۱ می‌بینید. این خم کن‌ها قادرند ورق‌های فلزی با پهنای ۸ تا ۱۰ برابر ضخامت ورق با شعاع خم $1/5$ برابر ضخامت ورق را خم کنند.

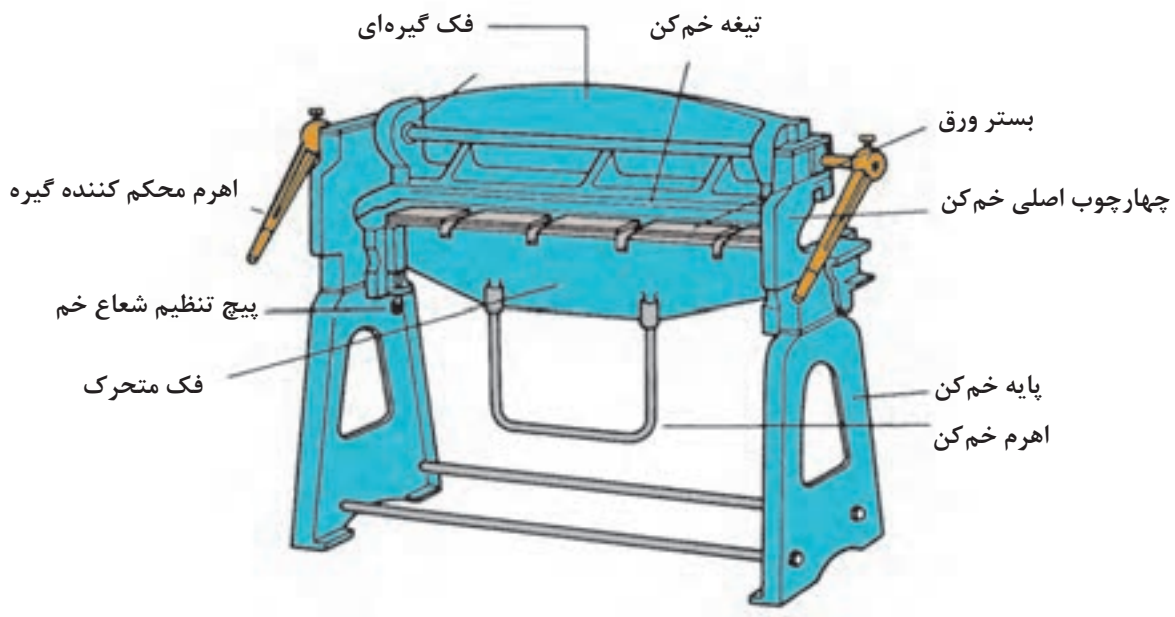

شکل ۲۱- شماتیک یک خم کن دستی

شکل ۲۲ (الف)، (ب) و (ج) خم کاری با شعاع کوچک (خم تیز 90°) و شعاع خم بزرگ با زاویه 90° و خم چند مرحله‌ای ترتیبی را به کمک قالب با ماشین خم کن دستی مشاهده می‌کنید.

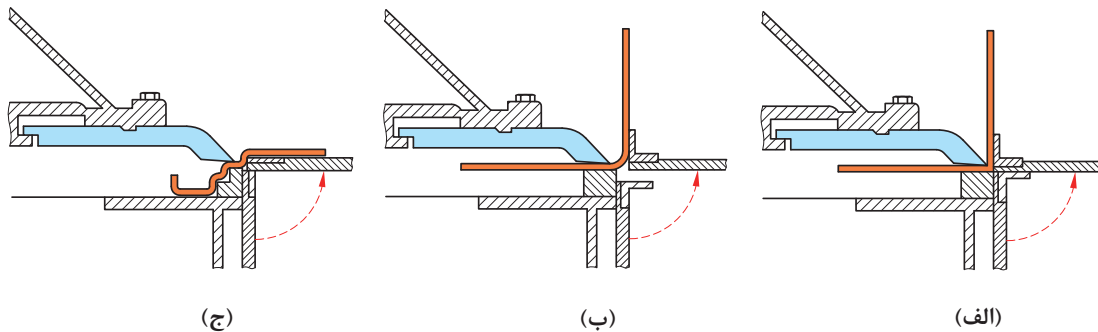

شکل ۲۲- (الف) خم کاری با شعاع کوچک (ب) خم کاری با شعاع بزرگ (ج) خم کاری ترتیبی


برای حالت (a) بین فک متحرک و صفحه گردون فاصله‌ای وجود ندارد. در حالت (b) بین صفحه گردون و فک متحرک فاصله وجود دارد (که فاصله هوایی) می‌گویند. که باعث ایجاد شعاع خم می‌گردد. علاوه بر نظر طراح و بحث زیبایی در ورق‌های نرم مانند مس و آلومینیوم و برنج باید شعاع خم زیاد باشد تا از ترک در خم جلوگیری کند.

در حالت (c) نظر به پیچیدگی خم و پلکانی بودن خم‌ها از قالبی استفاده می‌شود تا از گیر کردن و له شدن خم جلوگیری کند. که این‌گونه موارد به ابتکار سازندگان مربوط می‌شود که خلاقیت به خرج دهند و قطعه آسان خم‌کاری شود که در معماری داخلی و در لوازم خانگی و غیره کاربرد دارد.

روش خم‌کاری با خم‌کن دستی

مرحله اول: بستن ورق بر روی میز کار


در این مرحله مقدار فاصله فک بالا بسیار مهم است باید به اندازه‌ای باشد تا اجازه دهد هنگام بستن ورق فضای خالی برای خم‌های قبل احتمالی وجود داشته باشد. (یعنی خم‌های قبلی زیر فک بالا له نشوند.) ضمناً تیغه فک بالا روی لبه خط‌کشی شده به‌طور دقیق قرار گیرد.

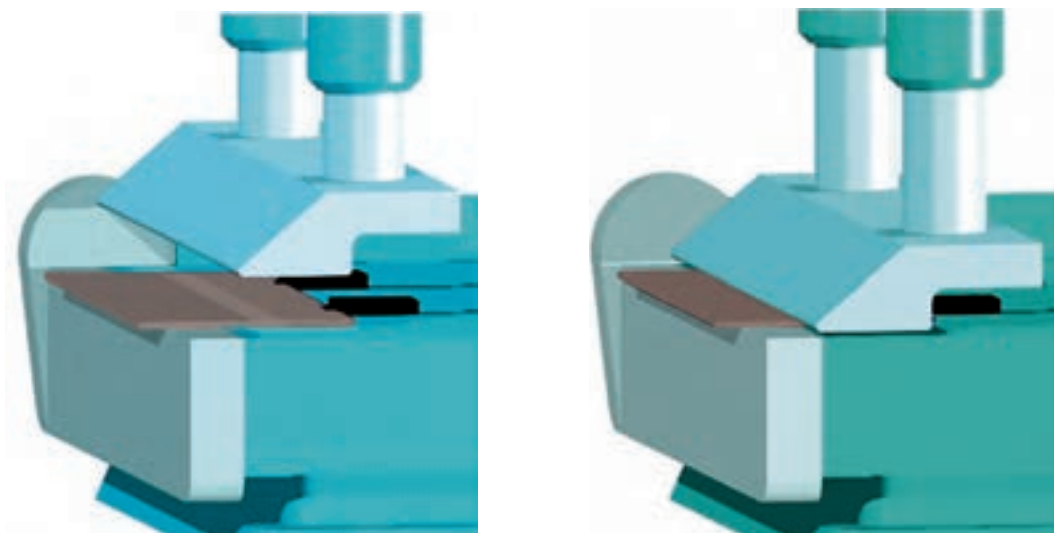

شکل ۲۳- بستن ورق بر روی میز کار

مرحله دوم: خم کاری

در این مرحله فک بالا توسط اهرم سفت کننده به سمت پایین می آید و ورق در جای خود محکم می شود. سپس اهرم خم کاری را به سمت بالا می آوریم تا زاویه در نظر گرفته شده خم کاری شود. توجه داشته باشید که اهرم مقداری بیشتر بالا بیاید، تا زاویه برگشت ارتجاعی ورق را جبران کند. (یعنی دو تا سه درجه بیشتر خم شود). برای تغییر شعاع خم بر اساس نقشه با استفاده از پیچ تنظیم شعاع، می توان شعاع خم را تغییر داد.

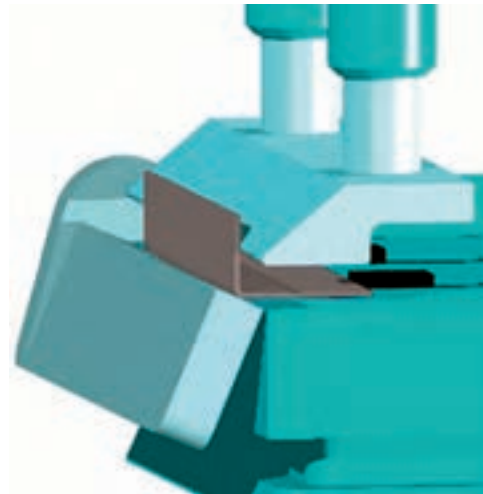

شکل ۲۴- خم کاری

مرحله سوم: خارج کردن ورق از خم کن

در این مرحله پس از باز کردن فک بالا باید قطعه به راحتی از خم کن خارج شود. اگر ترتیب خم کاری به طور صحیح انجام نشود ممکن است قطعه داخل خم کن گیر کرده و به راحتی خارج نشود و باعث مشکلات گردد. بنابراین از قبل باید در این مورد پیش بینی کرد.



شکل ۲۵- خم کن های لقمه ای

در مورد خم کاری اشکال یا طرح های پیچیده و یا مواردی که قطعه سخت از داخل خم کن بعد از خم کاری خارج می شود، خم کن های لقمه ای طرح و به بازار عرضه شده اند. فک بالایی این خم کن ها مطابق شکل به صورت چند تکه با عرض های مختلف ساخته شده اند تا بتوان با فک های متحرک، قطعه هایی با ابعاد و اندازه های مختلف را خم نمود بدون اینکه لبه های خم دچار لهیدگی شوند.



فعالیت کارگاهی

کار عملی

خم کاری ورق با خم کن ماشینی - دستی

شرح فعالیت: در ابتدا نقشه ۶ را بر روی ورق فولادی پیاده کنید، سپس با ماشین خم کن دستی نقاط را خم کنید.

نقشه شماره ۶

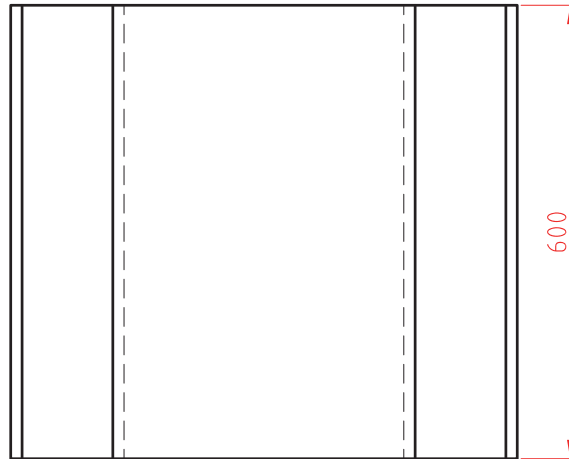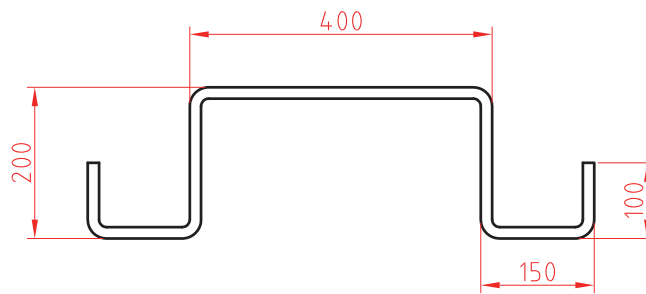


ابزارهای مورد نیاز خود را برای خم کاری بر روی ورق در جدول فهرست کنید.

ابزار	کاربرد	تعداد	توضیحات

خم کاری ورق با خم کن ماشینی دستی

شرح فعالیت: نقشه شماره ۷ را بر روی ورق فلزی رسم کنید، سپس به کمک نقشه گسترده خم، نقاط خم را مشخص نمایید و با ماشین خم کن دستی ورق را خم کنید.

نقشه شماره ۷

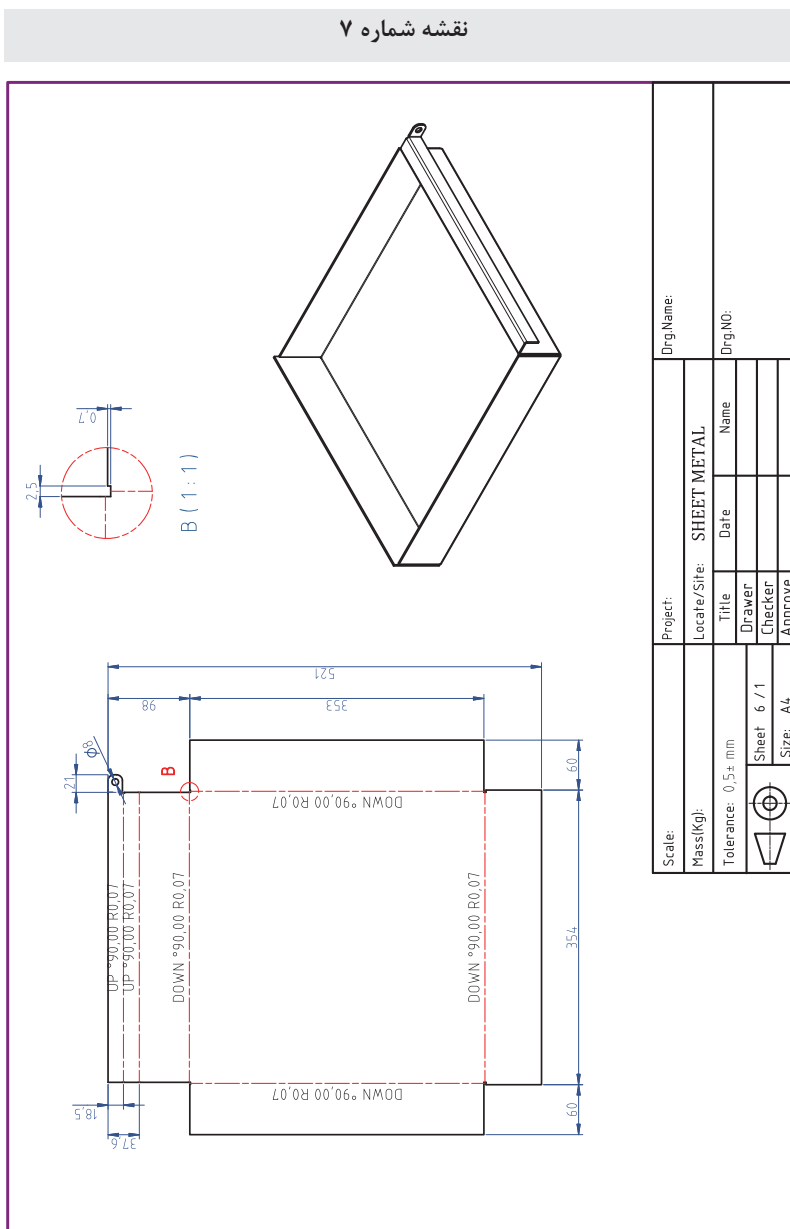

در هنگام استفاده از ماشین خم کاری، از دستکش های چرمی استفاده کنید. همچنین در هنگام بالا بردن اهرم خم کاری مطمئن شوید که خطری شما، هم کلاسی هایتان را تهدید نمی کند. هنگام خم کاری مراقب انگشتانتان باشید.

ارزشیابی تکوینی


نمره	استاندارد (شاخص‌های داوری / نمره‌دهی)	نتایج ممکن	شرایط عملکرد (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	مراحل کار
۳	فاق‌بری برابر نقشه، زاویه خم و شعاع خم درست، خم کاری درست	آماده‌سازی بالاتر از انتظار	کارگاه: ابزارآلات خم کاری، دستگاه خم‌کن	خم کاری
۲	فاق‌بری برابر نقشه و خم کاری نادرست	آماده‌سازی قابل قبول		
۱	فاق‌بری برابر نقشه، زاویه خم و شعاع خم درست، خم کاری درست	آماده‌سازی غیرقابل قبول		
۲	توجه به همه موارد	قابل قبول	مدیریت مواد و تجهیزات	شایستگی‌های غیرفنی
			استفاده از لباس کار و دستکش	ایمنی و بهداشت
۱	توجه به ایمنی و بهداشت	غیرقابل قبول		توجهات زیست‌محیطی
				نگرش
<p>معیار: شایستگی انجام کار: کسب حداقل نمره ۲ از مرحله آماده‌سازی کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار</p>				

ارزشیابی پایانی

کار عملی

خم کاری ورق

شرح فعالیت : ورق فولادی براساس نقشه‌های شماره ۸ انتخاب کنید، سپس مراحل زیر را با دقت انجام دهید؛

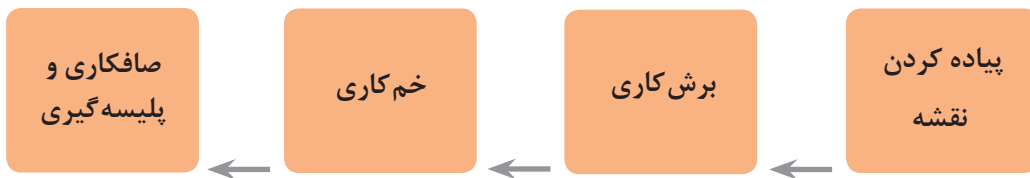

ابزار مورد نیاز

ابزارهای مورد نیاز خود را برای برش کاری ورق در جدول فهرست کنید.

ابزار	کاربرد	تعداد	توضیحات

در حین پلیسه‌گیری مراقب لبه‌های تیز ورق باشید، از دستکش چرمی برای پلیسه‌گیری و صافکاری استفاده نمایید.

نکات ایمنی

شاخص‌های ارزیابی

- ۱ انتقال دقیق ابعاد و اندازه از نقشه به ورق، خط کشی صحیح
- ۲ برش کاری بر اساس نقشه - فاق بری دقیق
- ۳ خم کاری بر اساس نقشه کار
- ۴ انطباق نقشه، صافکاری سطوح خم کاری شده

نقشه شماره ۸

